

From page 2

- STEMCO recomienda reemplazar ambas terminales de barra de conexión, izquierda y derecha, en la misma reparación.

REMOCIÓN

- Siga el procedimiento estándar de taller para trabajar en el vehículo.
- Retire ambas chavetas.
- Afloje las tuerca de castillo en ambas terminales
- Con un mazo golpee en la tuerca de castillo, para liberar la presión del perno de la terminal, una vez sueltas las terminales del nudillo. La barra de conexión quedará suspendida por ambas tuercas de castillo.
- Si los pernos de la terminal no liberan, consulte a soporte técnico. Evitar dañar el brazo del nudillo de dirección.
- Una vez que el ensamble de la barra de conexión está libre soportado en las tuercas de castillo, continúe moviéndolas para remover del vehículo.

INSTALACIÓN

- Mida el diámetro menor del perno de la terminal que removió para comparar y determinar el correcto ensamble QWIKTIE a utilizar.
- Mida la longitud de grasería a grasería (centro a centro) de la barra de conexión que removió.
- Ajuste la nueva barra de conexión a la longitud aproximada del ensamble removido.
- Nota: cuando establezca la longitud aproximada, asegúrese de que ambos extremos de la barra de conexión tengan la misma longitud de rosca expuesta A=A (largos iguales en las terminales izquierda y derecha). (Consulte la fig. 1).
- Nota: La marca en la rosca de la terminal QWIKTIE indica el límite al cual se puede extender. La marca NO debe ser visible afuera de la barra (Consulte la fig. 2)



A Higher Standard of Performance.SM
an EnPro Industries company

- Le joint y los embouts de graissage ne doivent pas présenter de signe d'usure. La protection de l'embout doit couvrir entièrement le joint à rotule et ne doit présenter aucun signe d'usure. Les fixations d'embout de graissage ne doivent présenter aucun signe de fuite de graisse.
- L'attache doit être correctement fixée et être en bon état.
- La bielette de direction doit être droite et ne doit pas être endommagée.

INSPECTION MANUELLE

- N'UTILISEZ PAS UN LEVIER POUR OBTENIR CES MESURES. !**
- La bielette de direction doit tourner sans difficulté dans les deux sens.

- NE TENTEZ JAMAIS DE RÉPARER UN TUBE DE BIELLETTE DE DIRECTION**
- ! !**
- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, remplacez tout l'ensemble de bielette de direction.

VÉRIFICATION AVEC UN INDICATEUR À CADRAN

- Una vez l'inspection visuelle terminée, vérifiez les mesures verticales et horizontales à l'aide d'un indicateur à cadran.
- Una vez l'inspection visuelle terminée, vérifiez les mesures verticales y horizontales a l'aide d'un indicador a cadrante.
- Assurez-vous que les écrous à créneaux y los tornillos de la abrazadera de la barra de conexión QWIKTIE están prelubricados.
- Los ensamblables de barra de conexión STEMCQ QWIKTIE están prelubricados.
- Realice alineación de la rueda para establecer el ajuste según las especificaciones del fabricante del vehículo.
- STEMCQ recomienda usar el Sistema de Alineación de STEMCOTM para realizar la alineación.
- Despues de ajustar a especificaciones del fabricante, ajuste ambos tornillos de la abrazadera de la barra de conexión QWIKTIE hasta una torsión de 80 libra-pie.

SERVICIO TÉCNICO:

800-527-8492 OPT: 3

FRANÇAIS

INSPECTION VISUELLE

- L'écrou à créneaux doit être bien serré et la goupille fendue doit être correctement fixée.
- Pour les embouts de bielette de direction qui ne sont pas d'origine STEMCQ, l'embout en question ne doit pas être visible dans les coupes de décharge.

STEMCO - USA
P.O. Box 1989
Longview, TX 75606-1989
(903) 758-9981 • FAX: 1-800-874-4297
1-800-527-8492
www.stemco.com

- Le joint et los embouts de graissage ne doivent pas presentar de signe d'usure. La protección de l'embout doit cubrir enteramente el joint a rotula y no debe presentar aucun signe d'usure. Las fijaciones d'embout de graissage no deben presentar aucun signe de fuite de grasa.
- L'atache debe estar correctamente fija y est en buen estado.
- La bielette de direcion debe estar recta y no debe haber sido dañada.
- Inserte el fileteo de los gajones dentro del arbol de direcion.
- No apriete excesivamente el tornillo para la otra parte. Repita la operacion para la otra parte.
- Serrez cada tornillo a creneaux hasta que el par de apriete sea de 0,15 cm (1/16 po), el par de apriete debe ser de 0,030 po. Si el par de apriete es de 0,030 po, la bielette de direcion debe ser remplazada. Si el par de apriete es de 0,15 cm (1/16 po), el camion debe ser puesto en servicio hasta que la reparacion sea terminada.

JEU VERTICAL

- Inserte las roscas del perno en el nudillo de dirección.
- Enrosque la tuerca de castillo sin apretarla. Repita con el otro lado, de modo que el conjunto quede suspendido en las tuercas.
- Ajuste cada tuerca de castillo, aplique un torque de ajuste en cada lado hasta 220 libras pie
- Alinee las ranuras de la tuerca de castillo al orificio de chaveta más cercano.
- Inserte la chaveta y doblellala para fijarla en el lugar.
- Nota: NUNCA REUTILICE LAS CHAVETAS
- Los ensamblables de barra de conexión STEMCQ QWIKTIE están prelubricados.
- Realice alineación de la rueda para establecer el ajuste según las especificaciones del fabricante del vehículo.
- STEMCQ recomienda usar el Sistema de Alineación de STEMCOTM para realizar la alineación.
- Despues de ajustar a especificaciones del fabricante, ajuste ambos tornillos de la abrazadera de la barra de conexión QWIKTIE hasta una torsión de 80 libra-pie.

- N'UTILISEZ PAS UN LEVIER POUR OBTENIR CES MESURES. !**
- ! !**
- STEMCQ recomienda de remplacer les embouts droit et gauche de la bielette de direction lors de la misma reparacion.

RETRAIT

- Utilisez la procedure de magasin standard pour travailler sur la camion.
- Retirez los dos goupilles fendues.
- Desserrez les deux écrous à créneaux de l'embout de bielette de direction.
- Mesurez le diamètre minimal de l'embout de bielette qui a été retiré afin de déterminer la bonne référence de l'ensemble de bielette QWIKTIE.
- Mesurez la longueur entre deux embouts de graissage sur l'ancien modèle.
- Réglez le nouvel ensemble de bielette QWIKTIE de sorte que la longeur entre deux embouts de graissage corresponde environ à celle de l'ancien ensemble.
- Remarque : lorsque vous réglez la longeur approximative, assurez-vous que les filerages exposés des deux embouts de bielette sont de la même longueur **A=A** (longueurs identiques

ISO/TS 16949
STEMCO, STEMCQ Suspension Products, STEMCQ Kaiser
and QWIK Kit are registered trademarks of STEMCQ LP ©
2014 STEMCQ LP
Printed in the USA